
* JT-H580/581 OSイメージ リリースノート *
* リリース日：9月 2日以降に基本システム更新サービス提供サーバから配信致します。 *
* 提供元：パナソニック システムネットワークス株式会社 *

①ビルド番号
08.0107

②適用対象機種
1) JT-H580VTRAJ
2) JT-H580VTRGJ
3) JT-H581VTC AJ
4) JT-H581VTC DJ

③改版内容

【08.0106からの修正点】

- 1) 充電中に端末がロックすることがある問題に対処しました。
- 2) マイクゲインを変更できる設定機能を追加しました。
- 3) データを暗号化後、証明書を使用するWLAN接続ができなくなる可能性がある問題に対処しました。
- 4) Bluetooth ヘッドセットによっては、再生音声が倍速になることがある問題に対処しました。
- 5) Bluetooth機器が31台以上存在する環境でBluetoothデバイスをサーチすると設定アプリが停止する問題に対処しました。
- 6) Bluetooth使用時に通信異常が発生することがある問題に対処しました。
- 7) ジャイロセンサーの更新速度をFASTESTで使用した際にアプリが停止することがある問題に対処しました。

(注) 以降は、JT-H580VTシリーズのみに適用されます。

- 8) WiFi接続において5GHzのステルスAP(Access Point)との接続ができるようになりました。ただし使用可能チャンネルは、36、40、44、48チャンネルのみになります。
- 9) WiFi接続においてAPのスキャン方式を改善して接続までの時間を短縮しました。
- 10) 3Gモジュールをリセットできる設定機能を追加しました。
- 11) アプリケーションから3Gモジュールをリセットできる機能を追加しました。

④OSイメージファイル情報

適用対象機種	ファイル名	サイズ
1) および2)	PS000000A000000013650107_0106. dat	9,384,931
3) および4)	PS000001A000000013320107_0106. dat	9,093,910

<ソフトウェア更新時の注意事項>

- ソフトウェア更新を行う際は、以下の点にご注意の上、実施してください。
- ①実施前には必ずデータをバックアップして下さい。ソフトウェア更新に失敗した際に、データを復元できない可能性があります。
 - ②端末のバッテリーを十分(50%以上)に充電した上で実行して下さい。バッテリー残量が少ない場合には、更新を実行できません。
 - ③microUSBケーブルでパソコンに接続(MTP接続、ADB接続)しない状態で実施して下さい。接続した状態でソフトウェアを更新すると、更新に失敗する場合があります。

以上