

**CF-SZ6/CF-SV7/CF-SV8/CF-LX6/CF-LV6/CF-LV7 シリーズ**  
**(Windows 10 (64bit))**  
**ブルーレイドライブファームウェア アップデートツール操作手順書**

2019/3/19

本書では、下記の対象機種品番において、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する手順について説明します。

**【対象機種品番】 CF-xx ブルーレイドライブ搭載機種**

**\* CF-SZ6 シリーズ**

CF-SZ6XGPQP, CF-SZ6XBMQP, CF-SZ6XBNQP, CF-SZ6XBPQP, CF-SZ6XBQQP,  
CF-SZ6XGQQP, CF-SZ6XGMQP, CF-SZ6XGNQP, CF-SZ6XHSQP, CF-SZ6XHTQP,  
CF-SZ6X15QP, CF-SZ6XCMQP, CF-SZ6XCNQP, CF-SZ6XCPQP, CF-SZ6XCQQP,  
CF-SZ6XHQQP, CF-SZ6XHRQP, CF-SZ6QF8VU

**\* CF-SV7 シリーズ**

CF-SV7UBQQP, CF-SV7TBAQP, CF-SV7TGAQP, CF-SV7TBBQP, CF-SV7UHPQP  
CF-SV7TGBQP, CF-SV7UBNQP, CF-SV7UGNQP, CF-SV7UBPQP, CF-SV7UGPQP,  
CF-SV7UGQQP, CF-SV7TCBQP, CF-SV7UCPQP, CF-SV7UCQQP, CF-SV7THBQP,  
CF-SV7TCAQP, CF-SV7UCNQP, CF-SV7UHQQP, CF-SV7THAQP, CF-SV7UHNQP,  
CF-SV7SFYQP

**\* CF-SV8 シリーズ**

CF-SV8DFNQR

**\* CF-LX6 シリーズ**

CF-LX6XDKQP, CF-LX6XDLQP, CF-LX6UDMQP, CF-LX6XDMQP, CF-LX6UDNQP,  
CF-LX6XDNQP, CF-LX6UDTQP, CF-LX6UDUQP, CF-LX6UDVQP, CF-LX6UDWQP,  
CF-LX6MDXQR, CF-LX6XDTQP, CF-LX6XDUQP, CF-LX6XDVQP, CF-LX6XDWQP,  
CF-LX6UDKQP, CF-LX6QDXQR, CF-LX6UDLQP, CF-LX6UDPQP, CF-LX6XDPQP,  
CF-LX6UDQQP, CF-LX6XDQQP, CF-LX6UDRQP, CF-LX6XDRQP, CF-LX6UDSQP,  
CF-LX6XDSQP

**\* CF-LV6/LV7 シリーズ**

CF-LV7JDVQR, CF-LV73DVQR, CF-LV7DDVQR

### 【ご注意】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する際は、必ず「コンピューターの管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

### 【お願い】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 「ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツール」以外のソフトはすべて終了してください。
- ・ ブルーレイドライブの中に、ディスクがある場合は、あらかじめ取り出してください。

### 【実行手順】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールの操作は下記の流れで行います。

1. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開
2. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールの実行
3. ファームウェア アップデートの確認

#### 1. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開


ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダファイルを展開します。スーパーマルチドライブが搭載された機種種では展開不可のメッセージが表示されます。

掲載されているプログラム：


bdfwup\_PR04.exe

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

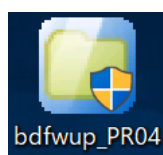

(2)使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき「はい」をクリックしてください。

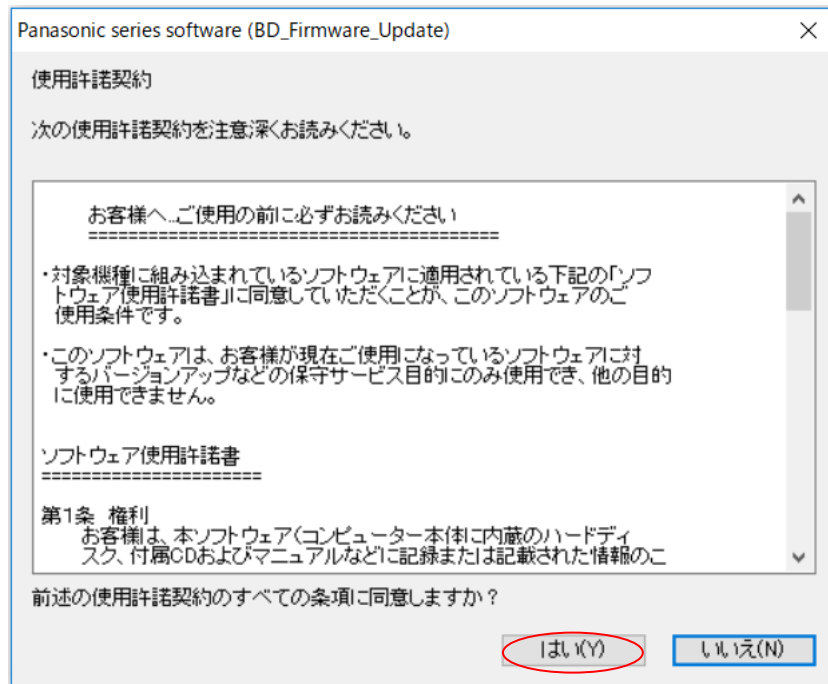

(3)展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\bdfwup」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。

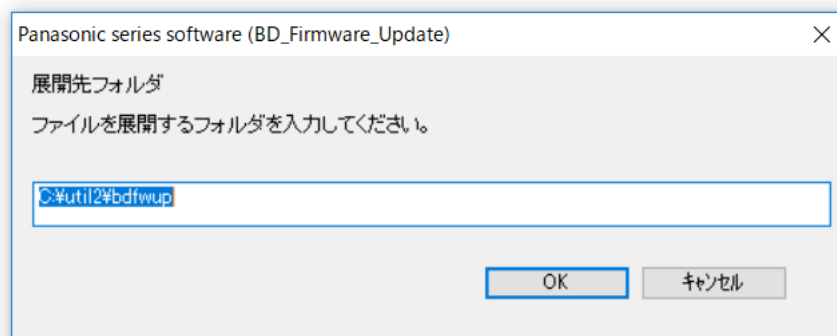


(4)しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。

## 2.ブルーレイドライブファームウェアのアップデートの実行


以下の手順にしたがって、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行してください。

- (1) 【1.ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ(標準では c:\util2\bdfwup)内の Panasonic\_Special\_FW\_Updater\_For\_BU40N\_PR04.exe をダブルクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

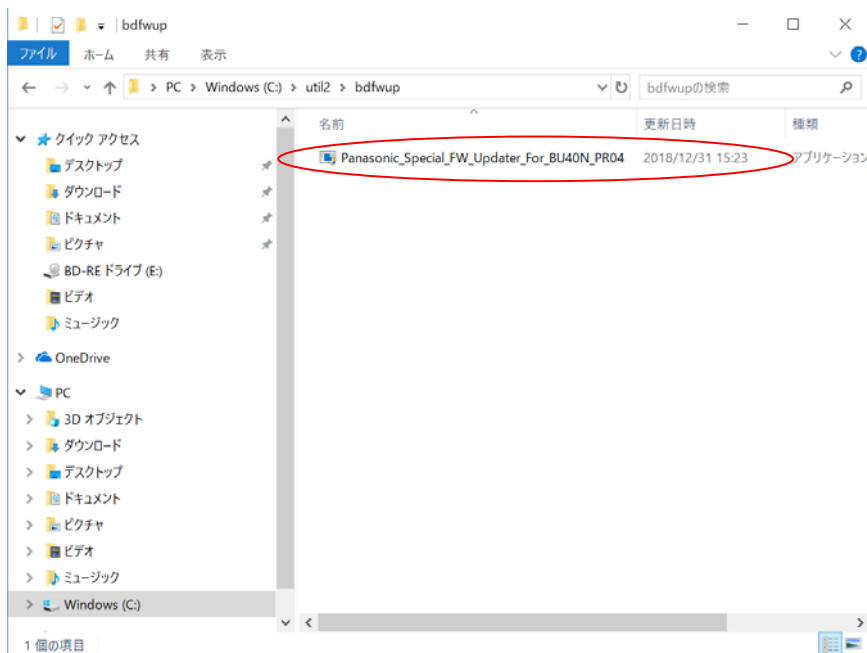

- (2) 自動でファームウェア更新が実行されます。FW Updating で進捗が表示され 100%になるまでお待ちください。完了すると以下の画面が表示され、何かキーを押してツールを終了してください。

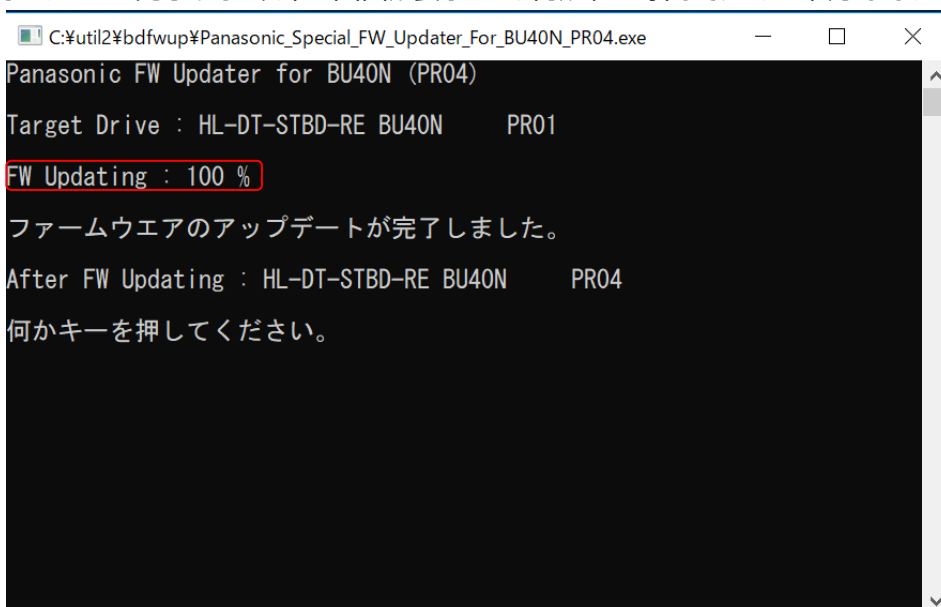

**※注釈：ブルーレイドライブファームウェアのアップデートが不要な場合**

次のいずれかのメッセージが表示されます。

「アップデートの必要はありません。このままご使用いただけます。」

「すでに最新のファームウェアです。このままご使用いただけます。」

これらのメッセージが表示された場合は、アップデートの必要はありません。

何かキーを押して、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを終了してください。

以上で本操作は終了です。

**※ブルーレイドライブ内にディスクが入っている場合**

ブルーレイドライブ内にディスクが入っている場合は、アップデートができません。次のメッセージが表示されます。

「ディスクが挿入された状態では書き換えできません。取り出してから再度アップデートをお願いします」

このメッセージが表示されたときは、一旦、何かキーを押してツールを終了し、ディスクをドライブ内から取り出した後、再度アップデートを実行をお願いします。

**※ブルーレイドライブファームウェアが読み込めない場合**

次のメッセージが表示されます。何かキーを押し、ツールを終了させたうえで、再度、アップデートを実行してください。

「ドライブへのファームウェア読み込みに失敗しました。もう一度、アップデートを実行してください。」

**※ブルーレイドライブファームウェアのアップデートに失敗した場合**

次のメッセージが表示されます。お手数をおかけしますが、お客様ご相談センターへお問合せください。

「ファームウェアアップデートに失敗しました。お客様相談センターへご連絡をお願いします。」

連絡先：フリーダイヤル 0 1 2 0 - 8 7 3 0 2 9


受付時間：午前 9 時から午後 8 時（365 日受付）

### 3. ファームウェアアップデートの確認


(1) アップデートが正常に終了したらシステムを再起動します。(再起動しないと更新前の版数が表示されます。)

(2) 以下の手順で BD ドライブのファームウェアが更新されたかを確認します。


1) エクスプローラで BD-RE ドライブアイコンを右クリックしプロパティを表示させ、ハードウェアタブをクリックする。

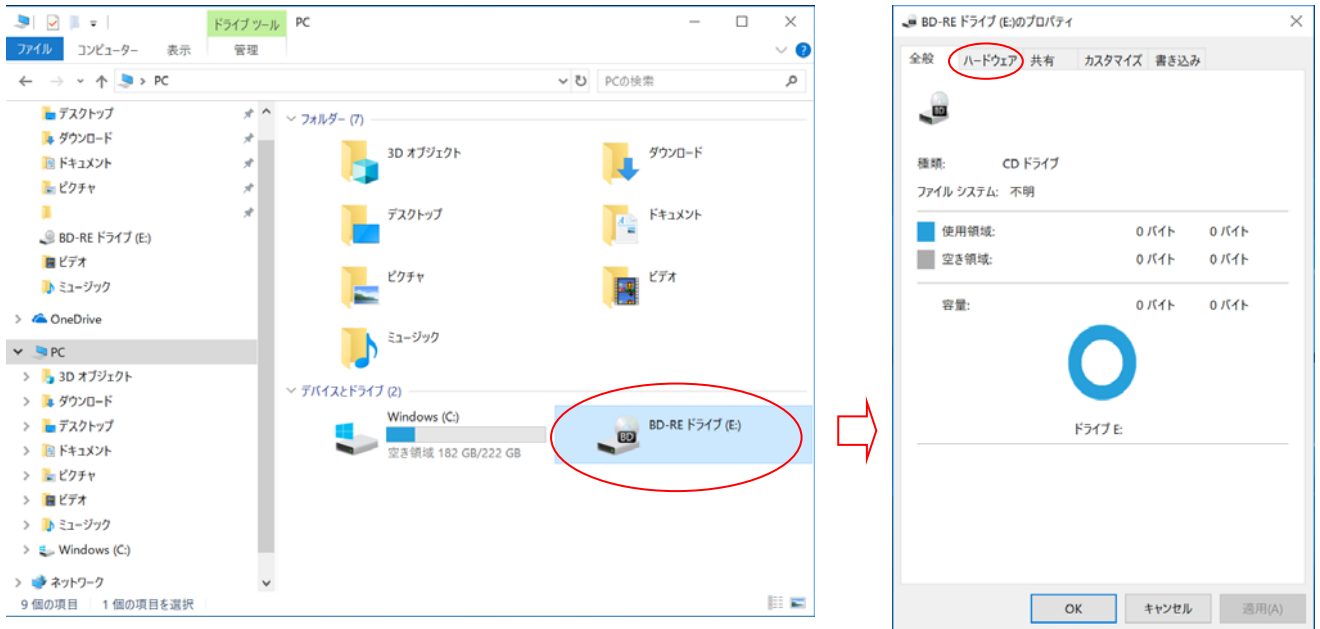

2) HL-DT-ST BD-RE BU40N を選択し、右下のプロパティをクリックし、右画面の詳細タブをクリックする。

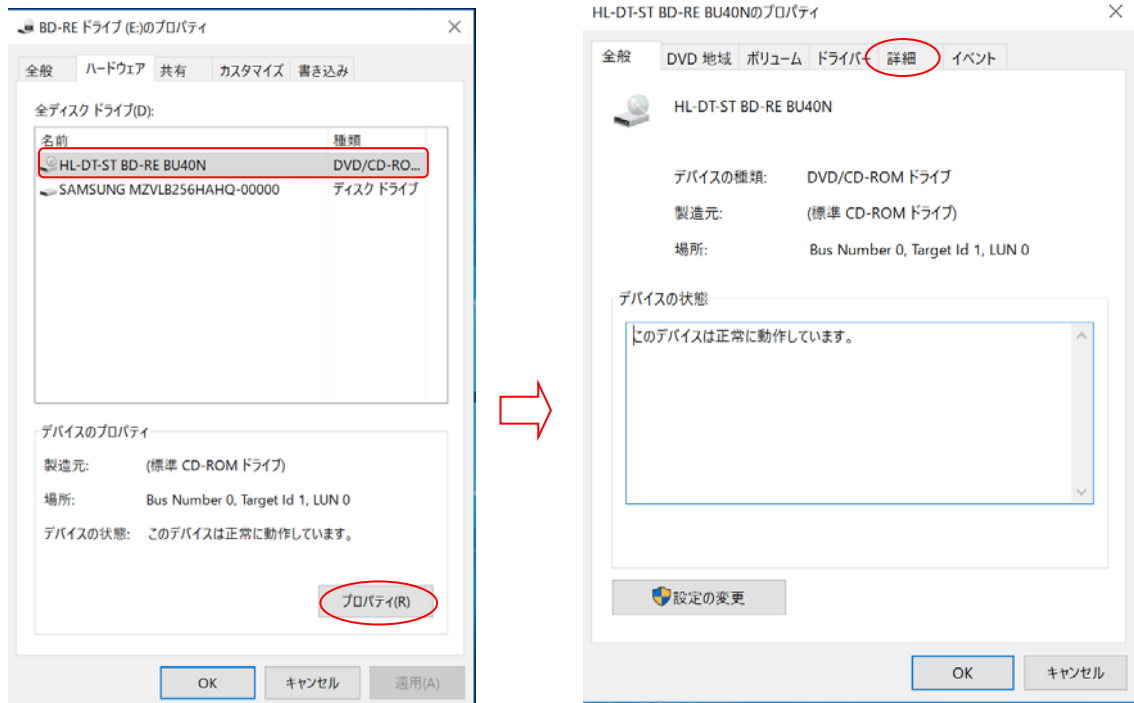

3) プロパティのプルダウンメニューからハードウェア ID を選択し最上段に以下の表示があればファームウェア更新 (版数 PR04)が正常に終了したことを確認してください。

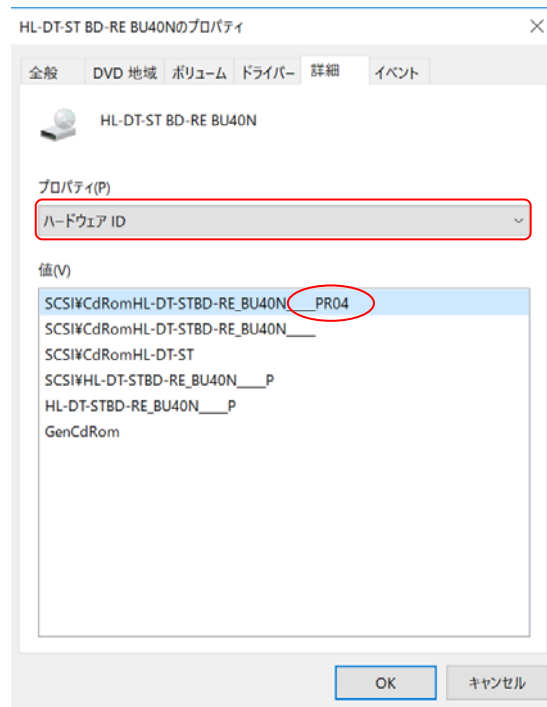

以上でブルーレイドライブファームウェアのアップデートは完了です。