

CF-SV8/CF-LV8 シリーズ
(Windows 10 (64bit))
ブルーレイドライブファームウェア アップデートツール操作手順書

2019/6/13

本書では、下記の対象機種品番において、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する手順について説明します。

【対象機種品番】 CF-xx ブルーレイドライブ搭載機種

*** CF-SV8 シリーズ**

CF-SV8DFNQR, CF-SV8LFNQR

*** CF-LV8 シリーズ**

CF-LV8LDVQR

*** CF-SV8、LV8 パナソニックストア BTO でブルーレイドライブに変更した機種**

CF-SV8RR6QP, CF-SV8RS6QP, CF-SV8CS6QP, CF-SV8SSJQP,

CF-SV8DSJQP, CF-SV8CR6QP, CF-SV8SRJQP, CF-SV8DRJQP

CF-LV8RR6QP, CF-LV8SRJQP, CF-LV8RS6QP, CF-LV8SSJQP

【ご注意】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する際は、必ず「コンピューターの管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行する際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 「ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツール」以外のソフトはすべて終了してください。
- ・ ブルーレイドライブの中に、ディスクがある場合は、あらかじめ取り出してください。

【実行手順】

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールの操作は下記の流れで行います。

1. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開
2. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールの実行
3. ファームウェア アップデートの確認

1. ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開

ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、展開先フォルダファイルを展開します。スーパーマルチドライブが搭載された機種種では展開不可のメッセージが表示されます。

掲載されているプログラム：


bdfwup_PR05.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき「はい」をクリックしてください。

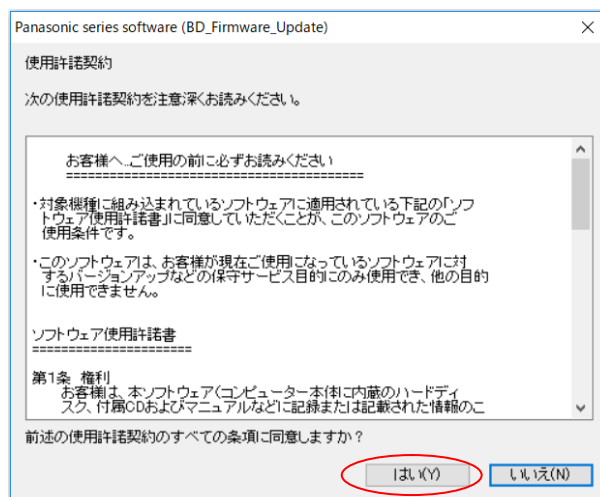

- (3)展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\¥util2¥bdfwup」が設定されています。）
「OK」をクリックしてください。

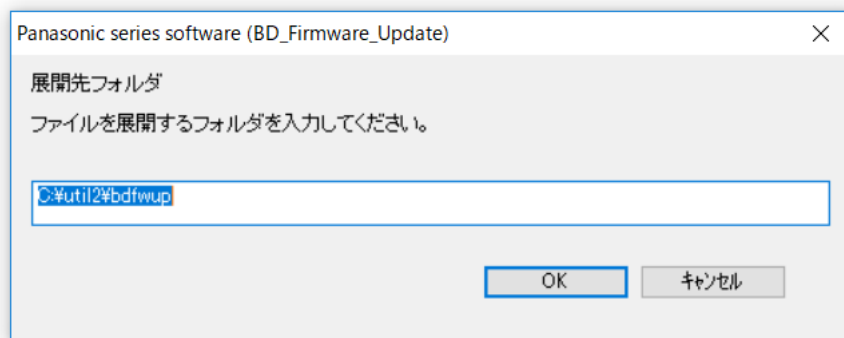


- (4)しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。

2.ブルーレイドライブファームウェアのアップデートの実行

以下の手順にしたがって、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを実行してください。

- (1) 【1.ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開】で展開されたフォルダ(標準では c:\util2\bdfwup)内の Panasonic_Special_FW_Updater_For_BU40N_PR05.exe をダブルクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

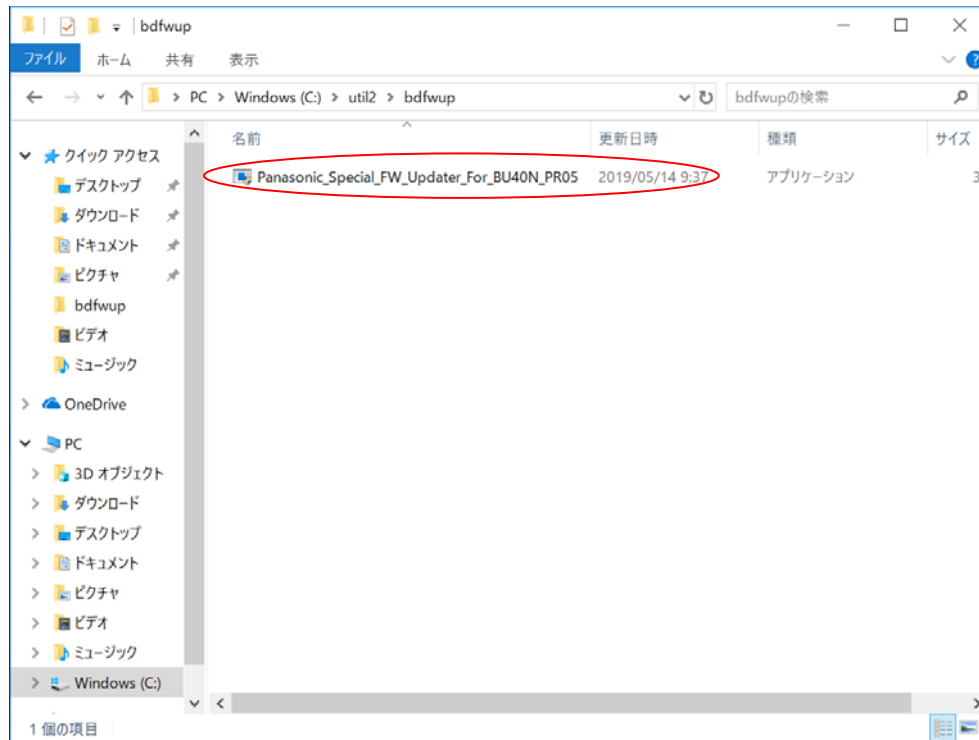

- (2) 自動でファームウェア更新が実行されます。FW Updating で進捗が表示され 100%になるまでお待ちください。完了すると以下の画面が表示され、何かキーを押してツールを終了してください。



※注釈：ブルーレイドライブファームウェアのアップデートが不要な場合

次のいずれかのメッセージが表示されます。

「アップデートの必要はありません。このままご使用いただけます。」

「すでに最新のファームウェアです。このままご使用いただけます。」

これらのメッセージが表示された場合は、アップデートの必要はありません。

何かキーを押して、ブルーレイドライブファームウェアのアップデートツールを終了してください。

以上で本操作は終了です。

※ブルーレイドライブ内にディスクが入っている場合

ブルーレイドライブ内にディスクが入っている場合は、アップデートができません。次のメッセージが表示されます。

「ディスクが挿入された状態では書き換えできません。取り出してから再度アップデートをお願いします」

このメッセージが表示されたときは、一旦、何かキーを押してツールを終了し、ディスクをドライブ内から取り出した後、再度アップデートを実行をお願いします。

※ブルーレイドライブファームウェアが読み込めない場合

次のメッセージが表示されます。何かキーを押し、ツールを終了させたうえで、再度、アップデートを実行してください。

「ドライブへのファームウェア読み込みに失敗しました。もう一度、アップデートを実行してください。」

※ブルーレイドライブファームウェアのアップデートに失敗した場合

次のメッセージが表示されます。お手数をおかけしますが、お客様ご相談センターへお問合せください。

「ファームウェアアップデートに失敗しました。お客様相談センターへご連絡をお願いします。」

連絡先：フリーダイヤル 0120-873029


受付時間：午前9時から午後8時（365日受付）

3. ファームウェアアップデートの確認


(1) アップデートが正常に終了したらシステムを再起動します。(再起動しないと更新前の版数が表示されます。)

(2) 以下の手順で BD ドライブのファームウェアが更新されたかを確認します。


1) エクスプローラで BD-RE ドライブアイコンを右クリックしプロパティを表示させ、ハードウェアタブをクリックする。

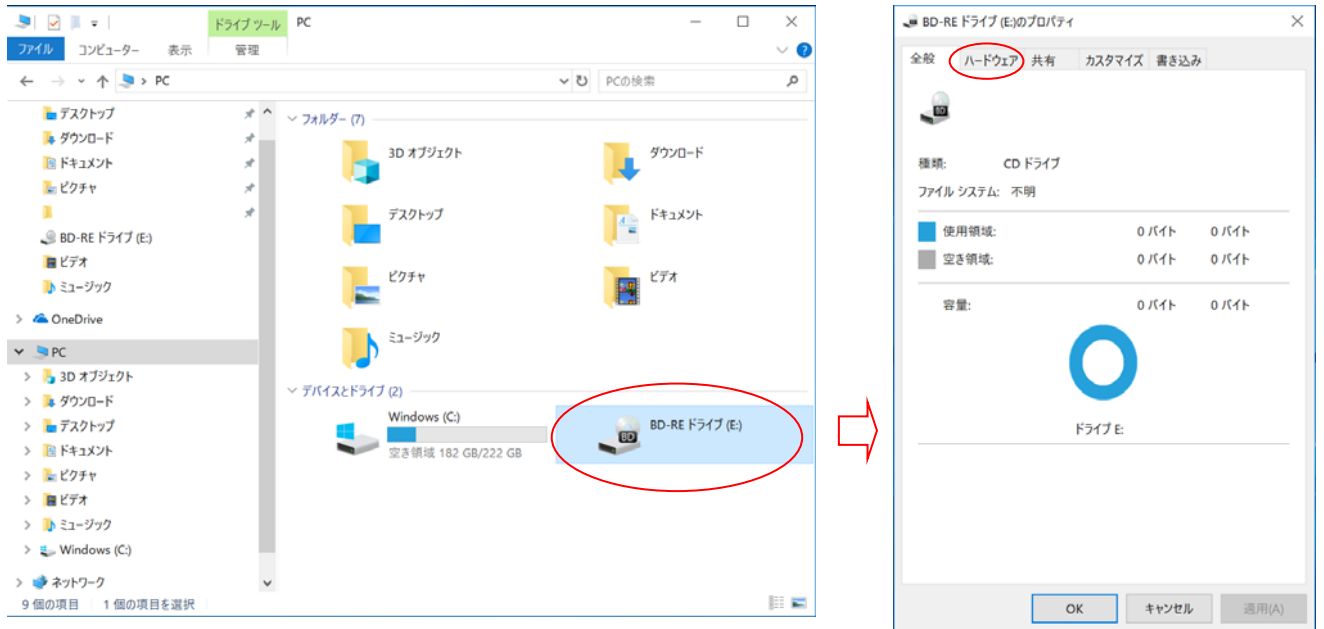

2) HL-DT-ST BD-RE BU40N を選択し、右下のプロパティをクリックし、右画面の詳細タブをクリックする。

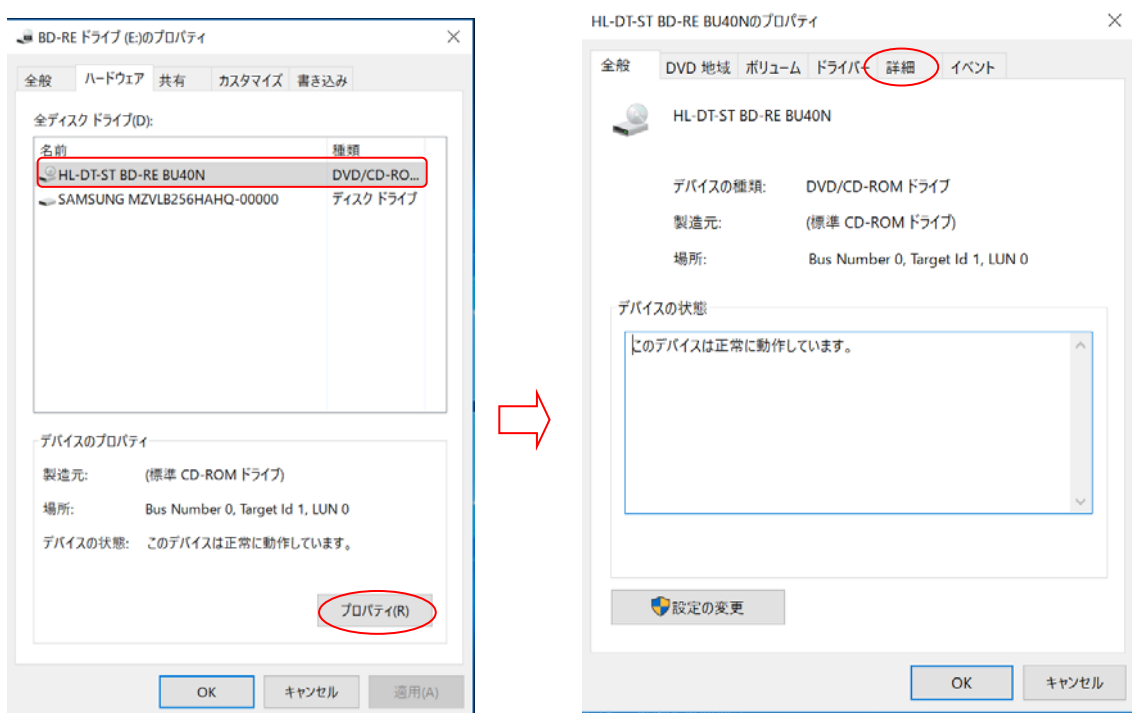

- 3) プロパティのプルダウンメニューからハードウェア ID を選択し最上段に以下の表示があればファームウェア更新 (版数 PR05)が正常に終了したことを確認してください。

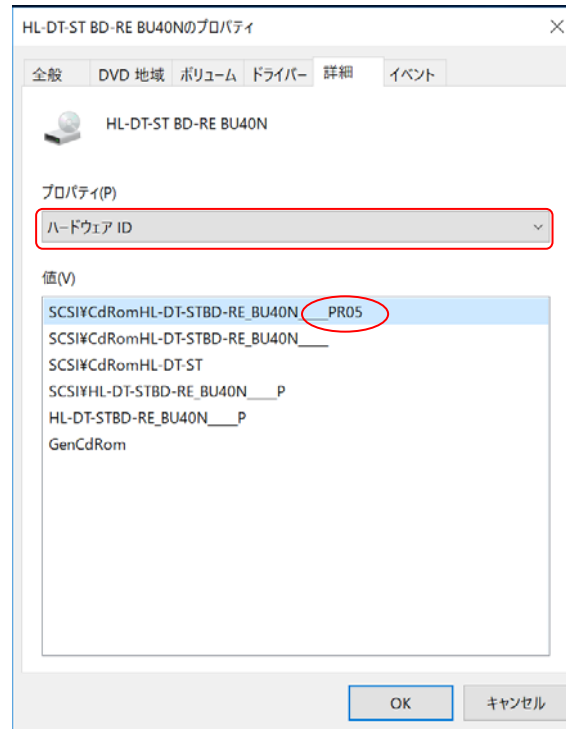

以上でブルーレイドライブファームウェアのアップデートは完了です。